


Explosionszeichnungen

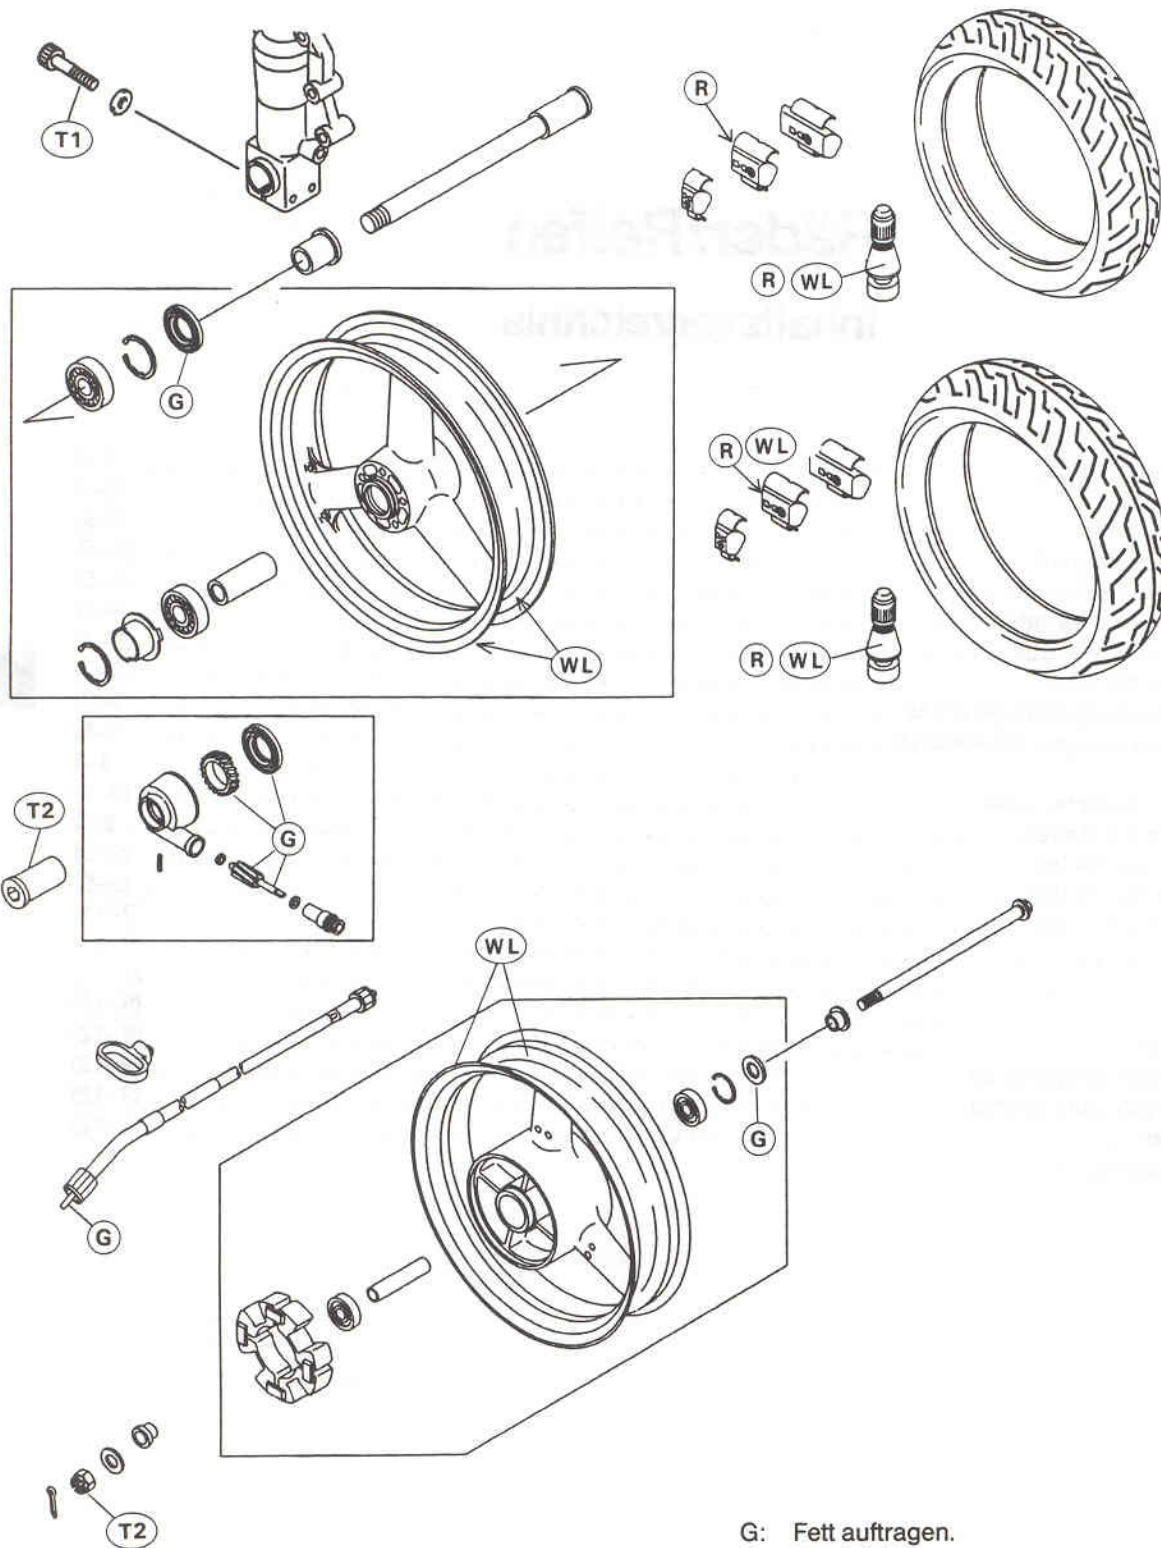

- G: Fett auftragen.
- R: Ersatzteile.
- WL: Seifen- und Wasserlösung oder Gummischmiermittel auftragen.
- T1: 20 Nm (2,0 mkp)
- T2: 145 Nm (15 mkp)